

取扱説明書

薄形
小容量 DC 電源用避雷器

形 式
MD7DP

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・避雷器1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、形式表示で確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●設置について

- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$ を超えるような場所、周囲湿度が $30 \sim 90\% \text{ RH}$ を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・本器は DIN レールをアースバーとして利用します。DIN レールは確実に接地して下さい(推奨 100Ω 以下)。また、アルミニウム製 DIN レールは、酸化皮膜によって本器と接地の導通性を阻害する恐れがあります。鉄や銅製のレールをご使用下さい。


●本器組み込み盤の耐電圧試験について

- ・本器の線-接地間は、 160 V 以上の電圧が掛かると放電を開始します。耐電圧試験をするときは本器の接地を外してから行って下さい。また、試験後は必ず接地を元に戻して下さい。

●その他

- ・緊急時のために、予備の M・RESTER をご準備いただくことをお勧めします。

各部の名称

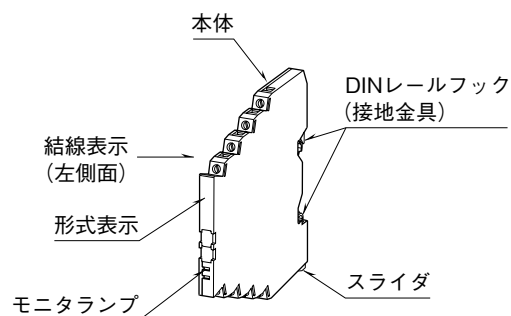


取付方法

本器は DIN レールに取付けて下さい。また、一度 DIN レールに取付けた後は、別の DIN レールに取付けないようにして下さい。


■取付ける場合

- ① 本器裏面の上方フックを DIN レールに掛けます。
- ② 本器下側を押込みます。
- ③ DIN レールには若干の寸法個体差があるため、本器を取付けにくいことがあります。このようなときは、上記①に戻り、上方フックを DIN レールに深く掛け直した上で②を行って下さい。

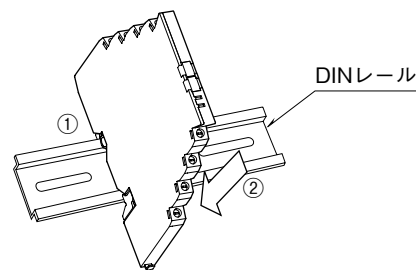

■取外す場合

- ① マイナスドライバなどを本器下面に当てながら、スライダを下に押下げます。
- ② スライダを十分押下げると、本器の裏面の下方フックが DIN レールから外れます。
- ③ 本体上側を DIN レールから取外します。

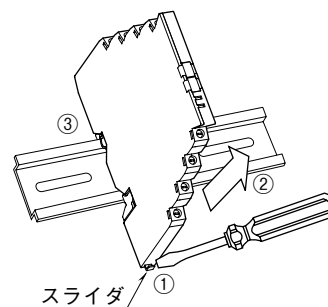


接 続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。


本器を取付けた DIN レールは、確実に接地するとともに、被保護機器の FG 端子にわたり配線（図 1 参照）をして、本器と接地の共用（等電位化）を行って下さい。

ただし、被保護機器に FG 端子がない場合は、本器のみ接地して下さい。

外形寸法図（単位：mm）

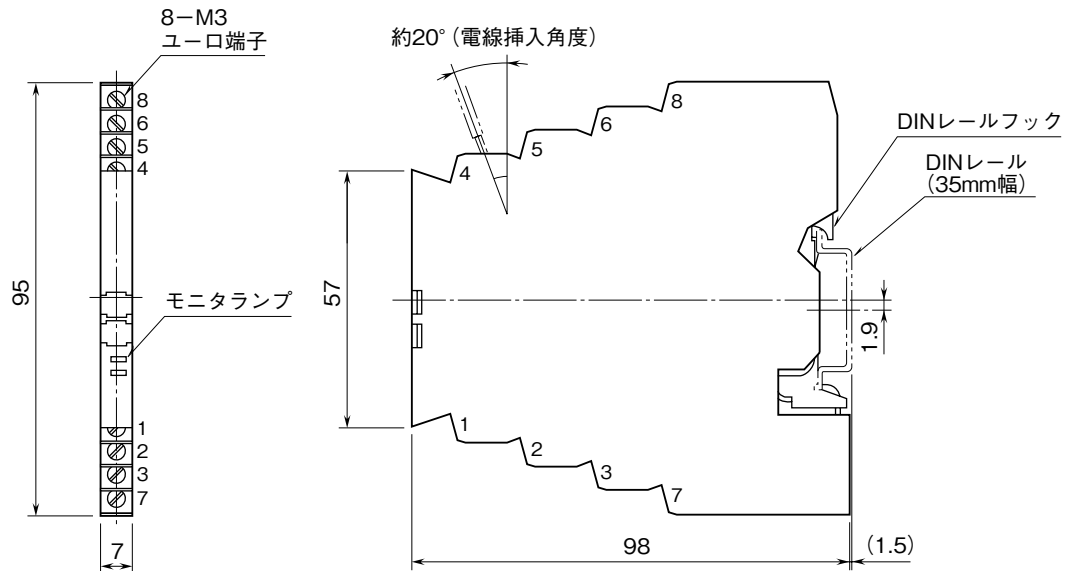


必ずわたり配線を！（アースのとり方）

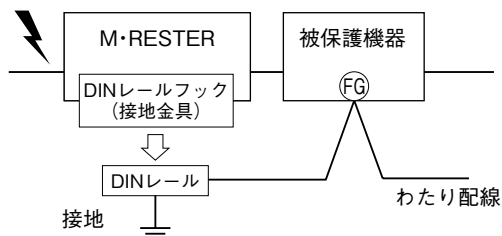

DIN レールから被保護機器のきょう体へわたり配線をして、本器と接地の共用（等電位化）を行って下さい。
被保護機器に接地端子がない場合は、本器のみ接地して下さい。


図 1

配線作業時の注意！

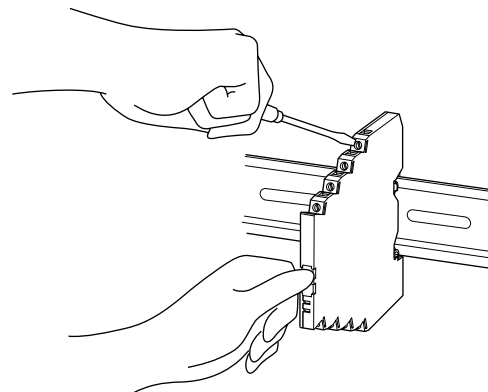

端子の締め付け、緩め作業は前面に手を添えて行って下さい。

結線要領図

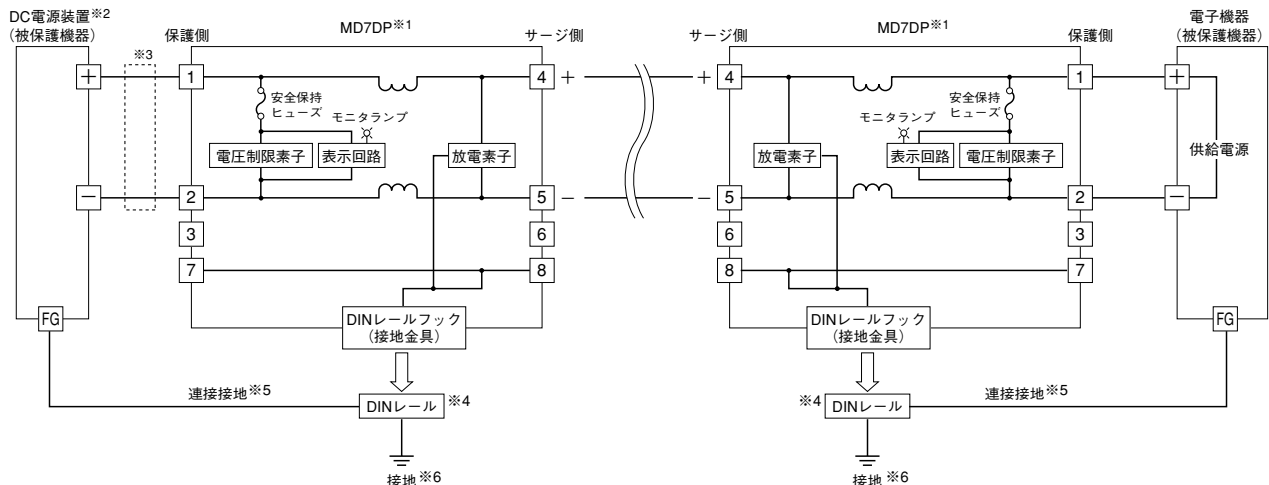

- ※1、本器は2線式伝送路の保護用には使用できません。2線式伝送路の保護用には、洩れ電流を抑えた標準信号用避雷器（形式：MD7S T）をご使用下さい。
- ※2、DC電源装置は過電流保護機能付（最大出力電流1.2A以下）をご使用下さい。
- ※3、出力電流が1.2Aを超える場合、電流制限素子（1.2A容量）を取付けて下さい。
- ※4、アルミニウム製DINレールは、酸化皮膜によって本器と接地の導通性を阻害する恐れがあります。鉄や銅製のレールをご使用下さい。
- ※5、DINレールから被保護機器のきょう体へわたり配線をして、本器と接地の共用（等電位化）を行って下さい。
- 被保護機器に接地端子がない場合は、本器のみ接地して下さい。
- ※6、DINレールは、確実に接地して下さい。接地抵抗は100Ω以下を推奨します。

保 守

点検は、定期的に行って下さい。

雷の発生は、気付かない場合が多く、遠雷の場合でも誘導サージはよく発生することがあります。本体の劣化を発見するためにも、雷シーズンの前と後の年2回程度、定期的に行って下さい。また、大きな雷があったときは、その都度必ず点検して下さい。

点検は下記の要領で行って下さい。

■点 検

1、配線の点検

- ・結線要領図に従って結線がされていますか。
- ・DINレールから保護される機器のきょう体に配線されていますか。
- ・本器はDINレールにしっかりと取付けられていますか。
- また、DINレールは接地されていますか。

2、素子の点検

- ・前面モニタランプをご確認下さい。
- 電源を投入し、前面モニタランプが点灯するか確認して下さい。もし、電源が供給されているにも関わらず、LEDが消えていれば本器を交換して下さい。
- ・点検を行うときは、M・RESTERに接続されている線を全て外してから行って下さい。
- ・テストの高抵抗レンジにより、次の各端子間の抵抗値を測定して導通がないことを確認して下さい。
- ④－⑧、④－DINレール、⑤－DINレール
- 10 MΩ以上であれば正常です。
- 次に、テストで点検した各端子間をDC 500 V 1000 MΩメガーで測定し、導通することを確認して下さい。（メガーの指示が20 MΩ以下になります。）
- 負荷をつながらずに電源を投入し、本器に流込む電流を測定して下さい。6 mA以下であれば正常です。
- ・上記の点検にて異常が認められた場合には、M・RESTERが劣化していますので、交換して下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

ただし、放電耐量以上のサージによる故障は、保証範囲外です。